

サービスキャンペーン通知書

平成24年 3月12日


国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 トヨタテクノクラフト株式会社  
 又は名称 代表取締役社長 川瀬 正伸  
 住 所 東京都港区芝浦4丁目8番3号




※整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成24年 4月 中旬
不 具 合 の 内 容	社外品防振ベットの装着した車両において、防振機構の調整作業が不適切なため、連結ロッドにひび割れが生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部品が破損し、防振機能が低下するおそれがある。		
改 善 の 内 容	全車両、当該部品を点検し、補強部材を追加する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH221S	トヨタ救急車	TRH221-0017847～TRH221-0028739 平成21年9月28日～平成23年10月4日	52	ハイメディック (高規格準拠)
	CBF-TRH226S		TRH226-0006014～TRH226-0009346 平成21年2月20日～平成23年11月1日	63	
			(製作期間の全体の範囲) 平成21年2月20日～平成23年11月1日	(計115台)	

# 不具合箇所説明図

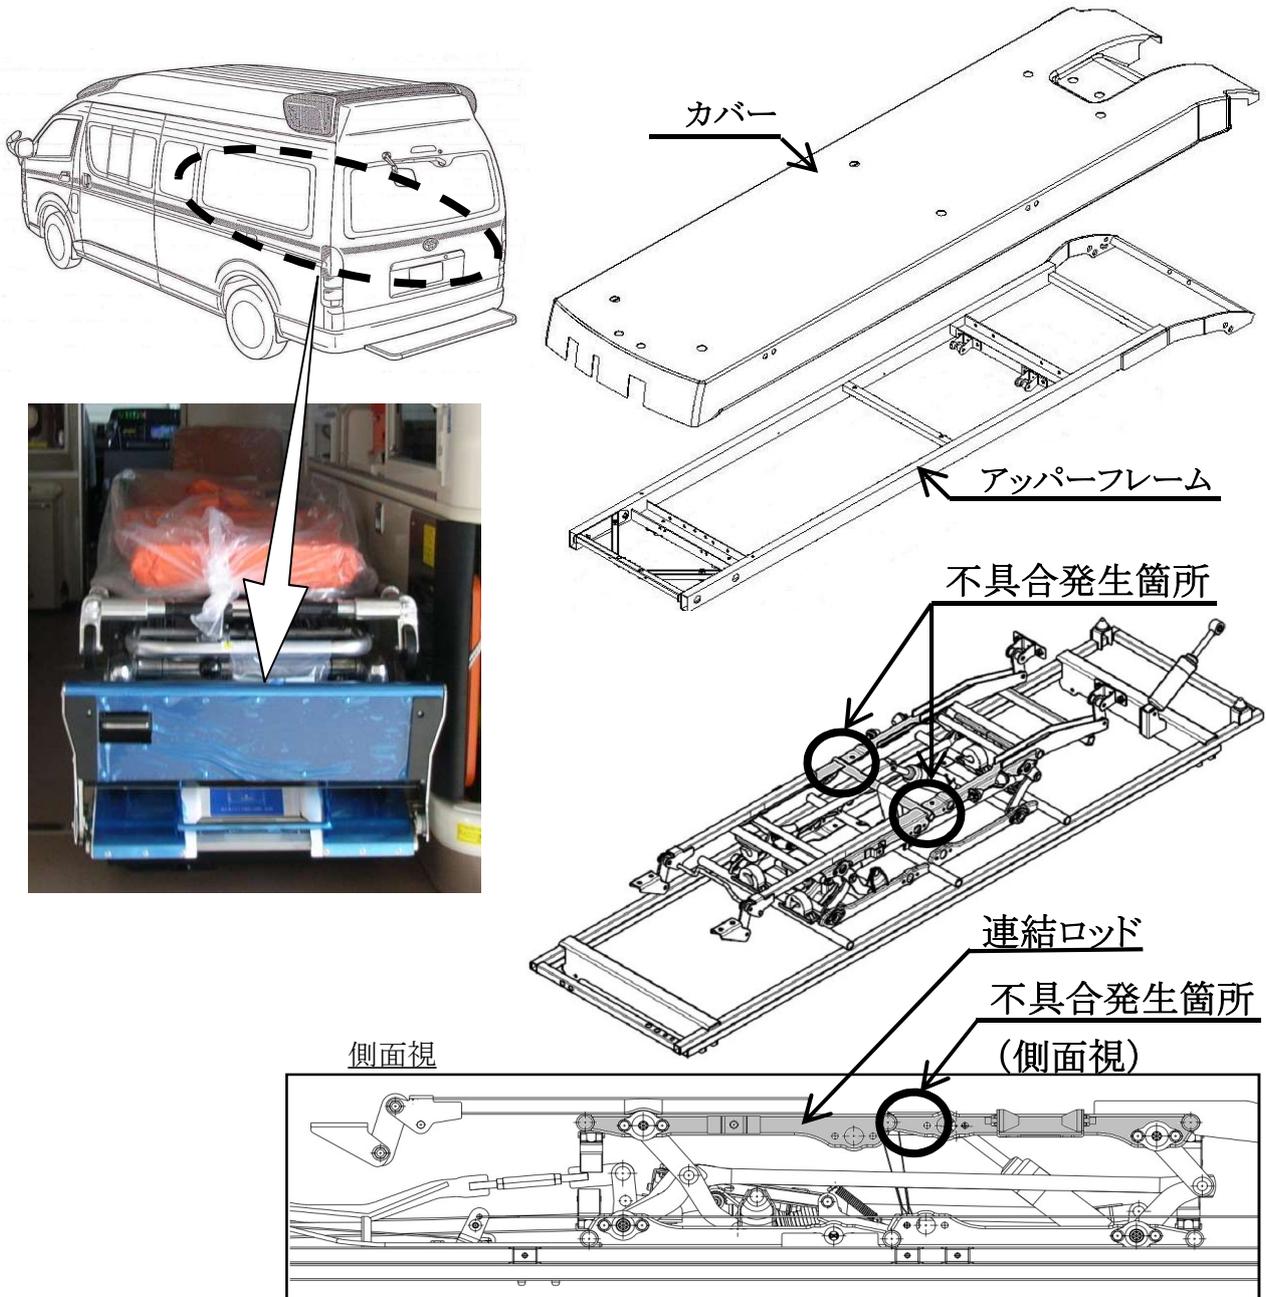

ユーザー指定により社外品防振ベツトを装着したトヨタ救急車において、防振機構の調整作業が不適切なため連結ロッドにひび割れが生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該部品が破損に至る場合があり、防振機能が低下するおそれがある。

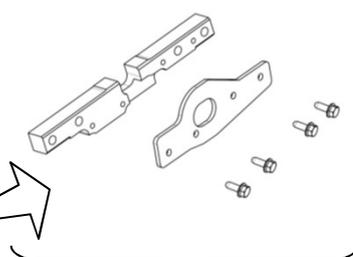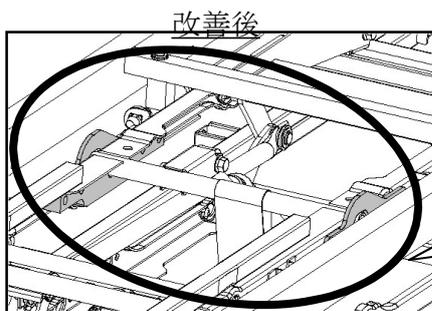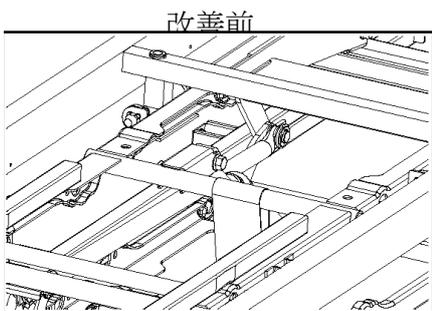

注意:  は追加部品を示します。

補強部材  
※左側を示す(右側は対称)

改善の内容