

2020年3月18日

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

トヨタ ハイエース/レジアスエース “バッテリー移設架装車両”リコールのお知らせ

届出番号 4684

リコール開始日 3月19日

ハイエース/レジアスエースの“大型バッテリーを搭載した架装車両”につきまして、令和2年3月18日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきました販売店からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

リコールの概要

1. 不具合の状況

ハイエース/レジアスエースの大型バッテリーを搭載した架装車両において、エンジンルーム内の電気配線組付指示が不適切なため、当該配線の端子が周辺部品と十分な間隔が確保されていないものがあります。そのため、使用過程で当該配線の端子が周辺部品と接触し、最悪の場合、短絡して、バッテリーが上がり、走行不能になるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、当該配線とブラケットの間隔を点検し、不足しているものは締付け角度を修正する。また、当該配線に損傷があるものは新品に交換します。なお、予防的措置として、全車両、保護材及び警告ラベルを追加します。

3. 対象車両

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数	備考
KR-KDH205V	ハイエース レジアスエース	KDH205-0008635～ KDH205-0040286	平成17年 3月 7日～ 平成19年 8月20日	10	バッテリー移設 架装車両
ADF-KDH206V LDF-KDH206V		KDH206-6000502～ KDH206-6017672	平成20年10月10日～ 平成30年 1月30日	118	
CBF-TRH200K CBF-TRH200V		TRH200-0006357～ TRH200-5020748	平成17年 2月 9日～ 平成26年 2月24日	76	
CBF-TRH221K		TRH221-0005621～ TRH221-0009020	平成18年11月15日～ 平成19年 9月 7日	6	
CBF-TRH223B		TRH223-6013247～ TRH223-6071663	平成19年 2月23日～ 平成21年12月22日	25	
CBF-TRH226K		TRH226-0003229～ TRH226-0011345	平成19年 3月22日～ 平成25年 5月17日	3	
QDF-GDH206V		GDH206-1024559～ GDH206-2002907	平成31年 1月16日～ 令和元年11月29日	2	

注意 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

お客様へのお願い


ご愛用の皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきました販売店からご案内させていただきますので、お早めにご来店日時をご予約いただき、点検・修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。

お問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
カスタマーファースト部 アフターサービス室 車両サービスG
電話番号：052-689-7833
受付：月～金 8：30～17：30（除く年末年始・GW・夏季休暇）

改善箇所説明図

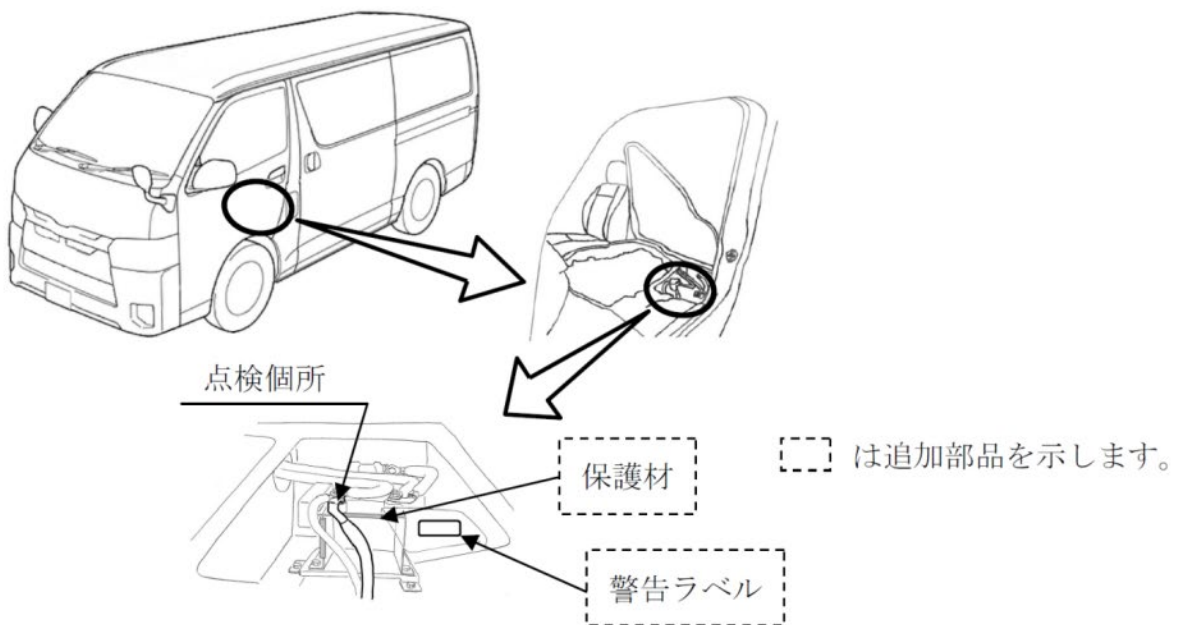

大型バッテリーを搭載した架装車両において、エンジンルーム内の電気配線組付指示が不適切なため、当該配線の端子が周辺部品と十分な間隔が確保されていないものがあります。そのため、使用過程で当該配線の端子が周辺部品と接触し、最悪の場合、短絡して、バッテリーが上がり、走行不能になるおそれがあります。

改善の内容

全車両、当該配線とブラケットの間隔を点検し、不足しているものは締付け角度を修正します。また、当該配線に損傷があるものは新品に交換します。なお、予防的措置として、全車両、保護材及び警告ラベルを追加します。