

ノア・ヴォクシー、アルファード・ヴェルファイア、エスティマ  
“ステッパル” に関わる自主改善の実施について

平成26年 8月29日

国土交通省自動車局 審査・リコール課長殿


通知者の 株式会社トヨタモデリスタ  
氏名 インターナショナル  
又は名称 専務取締役 加藤 均  
住 所 東京都杉並区宮前1丁目20の22

弊社オプション商品、ノア・ヴォクシー、アルファード・ヴェルファイア、エスティマ  
“ステッパル” において、不適切な部分があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善  
を実施いたしたくご報告申し上げます。

整理番号	自主改善開始日	平成26年8月30日
不 具 合 の 内 容	販売店装着オプション商品、ステッパル（補助ステップ）において、LED照明の配線端子部の防水不良により、端子部が腐食してLED照明が点灯しなくなる。最悪の場合ショートして、端子部が溶損し、ステッパル本体のヒューズが切れて作動しなくなるおそれがある。	
自 主 改 善 の 内 容	防水を強化したLED照明に交換する。	
不 具 合 件 数	4件	
事 故 の 有 無	無	
自動車使用者等に周知させるための措置	・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。	

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
ステッパル	トヨタ ノア ヴォクシー	平成19年11月1日 ～ 平成26年2月末日	DBA-ZRR70W DBA-ZRR70G DBA-ZRR75W DBA-ZRR75G 816 キット
	トヨタ エスティマ		DBA-GSR50W DBA-ACR50W DBA-GSR55W DBA-ACR55W DAA-AHR20W 240 キット
	トヨタ アルファード ヴェルファイア		DBA-GGH20W DBA-ANH20W DBA-GGH25W DBA-ANH25W DAA-ATH20W 895 キット
		合計	1,951 キット

# 改善箇所説明図

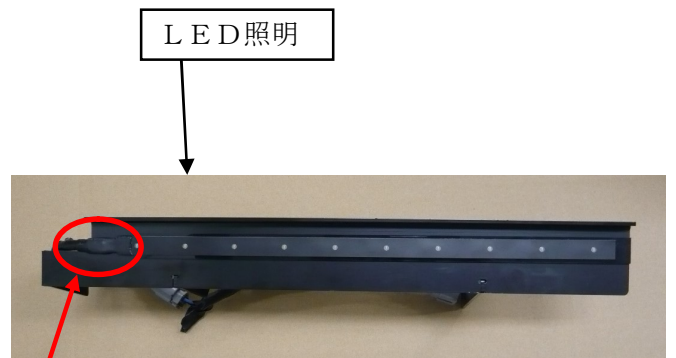

不 具 合 発 生 箇 所

注)  は交換部品を示す。

ステッパル（補助ステップ）において、LED 照明の配線端子部の防水不良により腐食して LED 照明が点灯しなくなり、最悪の場合ショートして、端子部が溶損しステッパル本体のヒューズが切れて作動しなくなるおそれがある。

## 改善内容

防水を強化した LED 照明と交換する。